
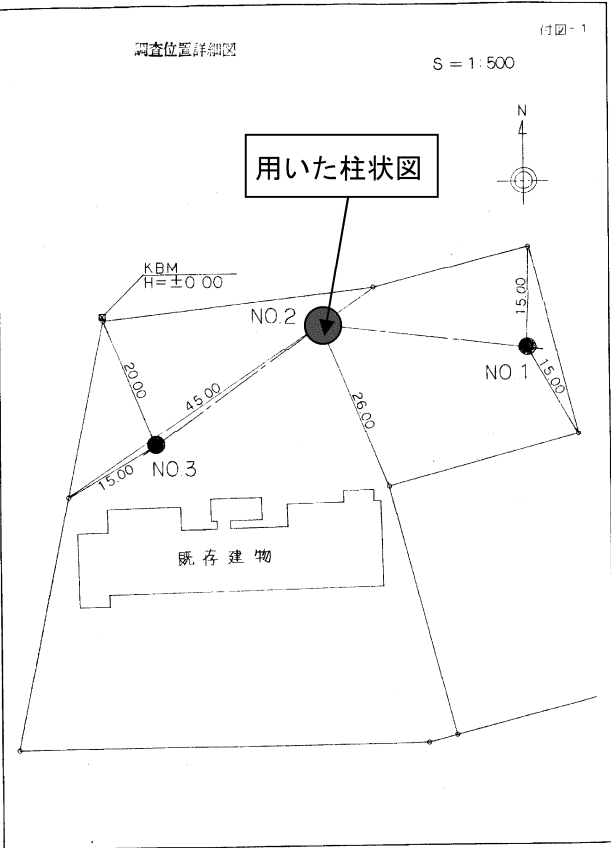
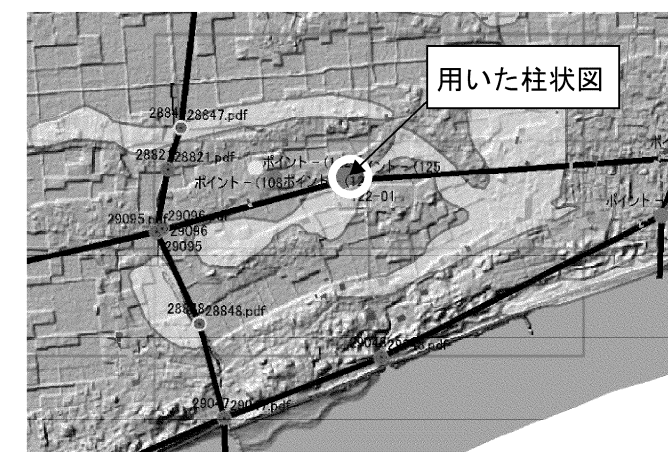


6) 液状化被害家屋密集域付近 旭地区 砂鉄鉱区 日の出保育所

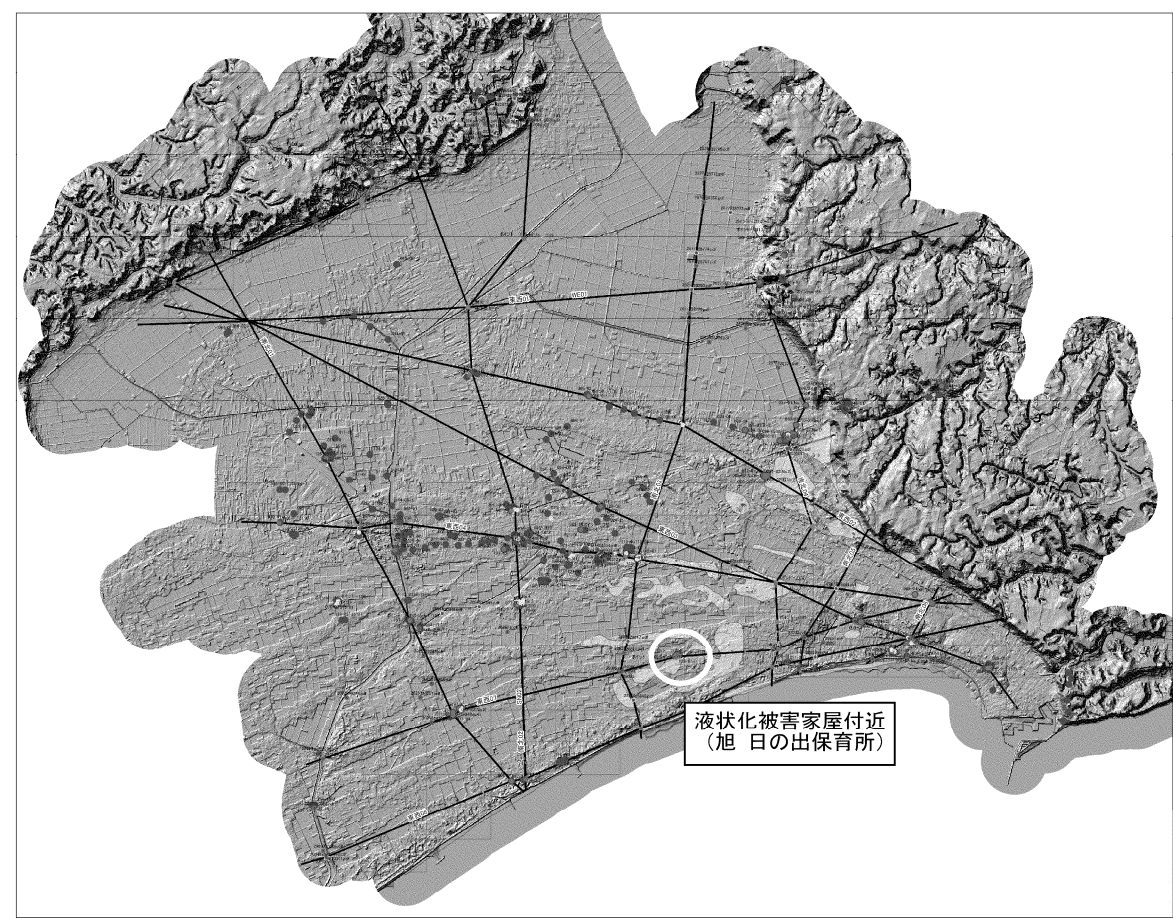

土 質 柱 状 図										報 告 用 紙									
調 査 名 旭市日の出保育所改築工事に伴う地質調査										調査年月日 昭和 60 年 5 月 7 日									
調 査 地 点 旭市 野中 2172 番地 71										標 高 + 0.05 m									
ボーリング孔: No. 2										機種 KR-100									
										孔内水位(自然泥) 1.50 m									
										調査責任者 島見 昌									
標 尺	標 高	深 度	層 厚	観 察 記 録				標準貫入試験				採取試料・原位置試験				試験番号・原位置試験			
m	m	m	m	土質記号	土質名	色調	記事	深さ m	打撃 回数 / 10 cm	10 cm の 打撃 回数	74μm 通過百分率 (%)	0	10	20	30	40	50	60	試験 番号
0							全体に細砂主体												
1	-1.55	1.60	1.60		黄土	黄褐色	上部 灰土等混入	1.15	12/	4	4								
2								2.15	3/	1	1								
3							粒子比較的小さい	3.15	2/	1	1								
4							上部 部分に砂混入	4.15	3/	1	1								
5								5.15	3/	1	1								
6							6.0m 区間の砂が多い	6.15	16/	7	8								
7							7.45m 暗灰色の土	7.15	32/	8	12								
8	-7.85	7.80	6.30		細砂	黄褐色		8.15	27/	7	9								
9								9.15	30/	11	15								
10							粒子比較的小さい	10.15	46/	12	17								
1							3.6~8.8m 間 細砂土	11.15	46/	11	16								
2	-12.55	12.60	4.70		細砂	暗灰色	下部に LT-01 によって灰が少し混入	12.15	50/	13	17								
3	-13.65	13.70	1.10		細砂	暗灰色	粒子比較的小さい	13.15	50/	10	24								
4							灰土が少し混入	14.15	50/	13	22								
5	-15.40	15.45	1.75		細砂	暗灰色	部分には LT-01 によって灰が少し混入	15.15	49/	12	16								
6								15.45	49/	12	16								